

## **РЕКОМЕНДАЦИИ**

### **по использованию средства для очистки поверхностей «NIXIEGEL LUX»**

#### **НАЗНАЧЕНИЕ**

Концентрированное средство «*NIXIEGEL LUX*» предназначено для очистки поверхностей изделий, выполненных из черных металлов, нержавеющей стали и медных сплавов, от накипно-коррозионных отложений, возникающих в процессе эксплуатации систем отопления и горячего водоснабжения.

#### **ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

«*NIXIEGEL LUX*» производится на основе органических кислот и активных добавок, позволяющих произвести в 1-3 этапа полную очистку теплообменных поверхностей при количестве отложений до 1000 г/м<sup>2</sup>, что обеспечит:

- восстановление эффективного теплообмена;
- защиту ТЭНов электродкотла от перегрева;
- экономию газа, солянки, твердого топлива и электричества;
- увеличение ресурса надежности отопительного котла;

Поставляется в виде концентрата в комплекте с нейтрализатором остаточной кислотности.

#### **ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

1. Слить отработанный теплоноситель и промыть систему чистой водой. При сильном загрязнении повторить промывку до осветления сбрасываемой воды.
2. Подготовить необходимое количество рабочего раствора из расчета **10 килограмм «NIXIEGEL LUX» - концентрат на 75 литров чистой воды (желательно обессоленной)**.
3. Заполнить систему подготовленным раствором и осуществить ее промывку при температуре 60-70°C в течение 2,5 часов.
4. Слить отработанный раствор.
5. Промыть систему чистой водой.
6. Подготовить нейтрализующий поверхность системы раствор из расчета **1 кг «NIXIEGEL LUX» - нейтрализатор на 99 л воды**.
7. Заполнить систему подготовленным нейтрализующим раствором и осуществить ее промывку при температуре 60-70 °С в течение 45 минут.

8. Слить отработанный раствор.
9. Промыть систему чистой водой.
10. При необходимости повторить промывку системы в соответствии с пп. 2-10.

### **ВНИМАНИЕ!**

*Проводить работы в хорошо проветриваемом помещении.*

*При необходимости использовать респиратор.*

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

1. Проводить работы следует с использованием средств индивидуальных защиты - резиновые перчатки, фартук, защитные очки, респиратор.
2. При попадании раствора «*NIXIEGEL LUX*» на кожу промыть пораженное место обильной струей холодной воды и смазать вазелином.
3. При попадании брызг «*NIXIEGEL LUX*» в глаза промыть их холодной водой и обработать 1%-ным раствором соды, после чего обратиться к врачу.
4. Необходимо соблюдать меры личной гигиены, не допуская прямого контакта моющего и нейтрализующего растворов с кожей и попадания внутрь организма.

### **ХРАНЕНИЕ**

Хранить в недоступном для детей месте, в закрытой таре при температуре выше 0°C.

Срок хранения 1 год с момента изготовления.